



- Bs Legenda všetkých búraných prvkov
b popis
- 1 vyburanie dveri vratane zarubne
 - 2 demontaz keramickeho umyvadla vratane potrubia, armatur
 - 3 demontaz piechovej smaltovanej vane vratane potrubia, armatur
 - 4 demontaz kuchynskej linky, skrinky, nerezovy drez, chladnicka
 - 5 demontaz dazdoveho zvodu
 - 6 demontaz dazdoveho zvodu
 - 7 demontaz keramickeho WC vratane potrubia, armatur
 - 8 demontaz elektrickeho sporaka
 - 9 demontaz dazdoveho trubu
 - 10 demontaz oceloveho rebrika
 - 11 demontaz komina
 - 12 rozobratie tepelnej izolacie
 - 13 vyburanie okna
 - 14 vyburanie plastoveho okna
 - 15 vyburanie plastoveho okna
 - 16 vyburanie podlahy balkonov z betonovej dlazby terazzo (po panel)
 - 17 odstranenie strešneho plášťa, všeto okrem krovu
 - 18 odstranenie strešneho plášťa - asfaltový stresný sindet, drevený zaklop
 - 19 odstranenie strechy nad spojovackou
 - 20 demontaz strešneho okna
 - 21 odstranenie umakartoveho jadra
 - 22 opieskovanie ocelových stĺpov
 - 23 osekanie keramickeho obkladu sokla
 - 24 priprava podkladu, cistenie vysokotlakovým čistitím
 - 25 vyburanie dveri vratane zarubne
 - 26 vyburanie stitovej steny
 - 27 vyburanie casti schodov podľa kót vo výkrese
 - 28 demontaz dreveného zábradlia
 - 29 odstranenie oceloveho zábradlia balkónov v celom rozsahu
 - 30 vyburanie stitovej steny z dreva
 - 31 odstranenie atiky
 - 32 vyburanie stitovej steny
 - 33 vyburanie strešného plášťa; obsahuje asfaltovú lepenku a drevené plné debnenie
 - 34 odstranenie ocelevej mreže z okien
 - 35 odstranenie okapového chodníka z betónovej dlazby
 - 36 odrezanie atikového panela
 - 37 vyburanie obvodovej "strišky" nad atikou
 - 38 odstranenie PVC krytiny v jadrách a zadverí
 - 39 rozšírenie otvoru v ocelobetónovom paneli pre dvere výťahu
 - 40 demontaz výťahu v celom rozsahu vrátane stroje
 - 41 demontaz rozvodov stupačky - vzduchotechnika, vodovod (po kotlíku), elektroinštalácie
 - 42 odstranenie pôvodného krovu z priehradového väzníka zo stavebného hraneného reziva
 - 43 vrtanie dier d100
 - 44 vyburanie podlahy (vyrezanie hrany)

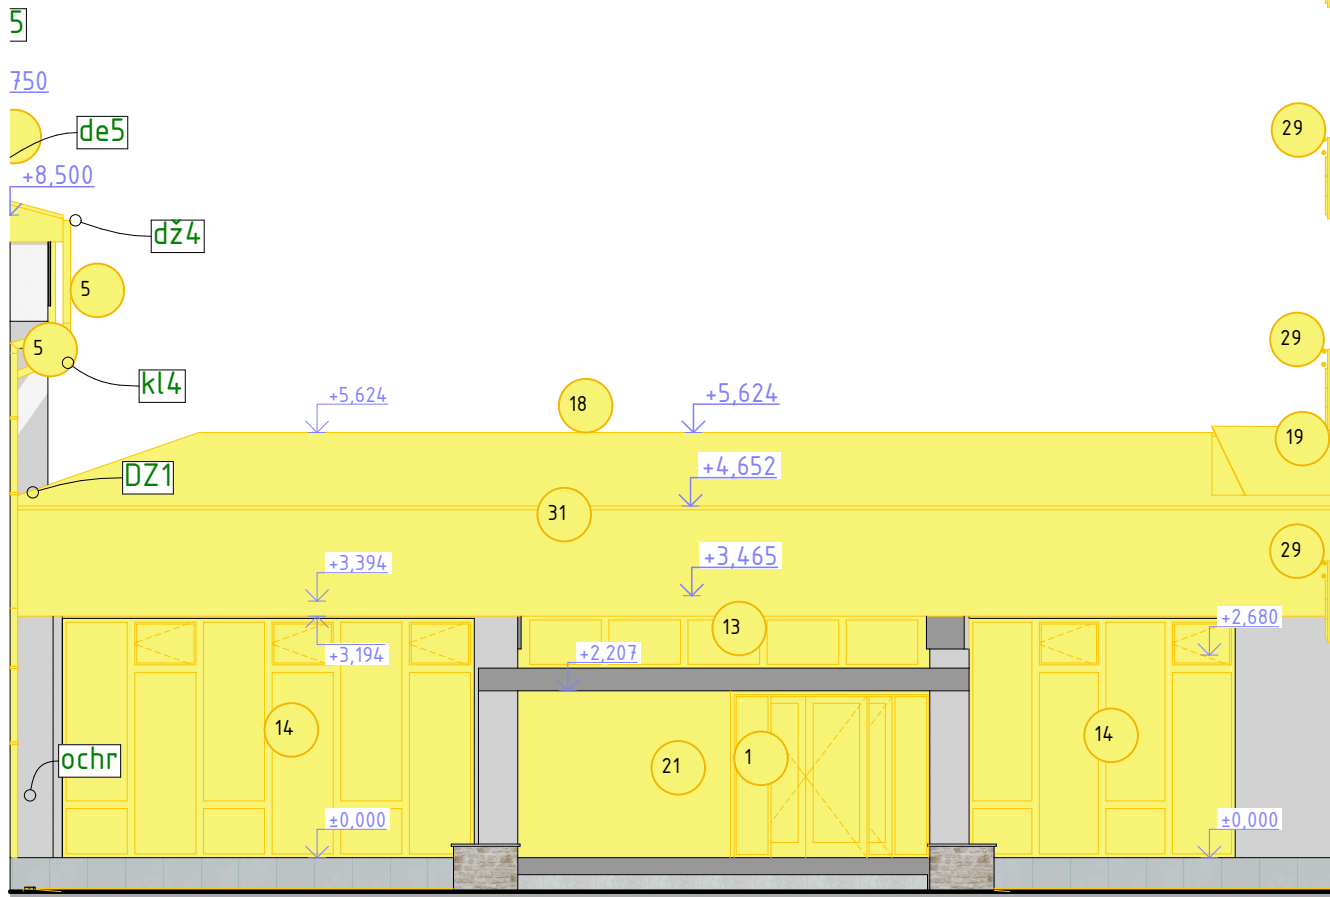

južný pohľad na internát

1:100

pv

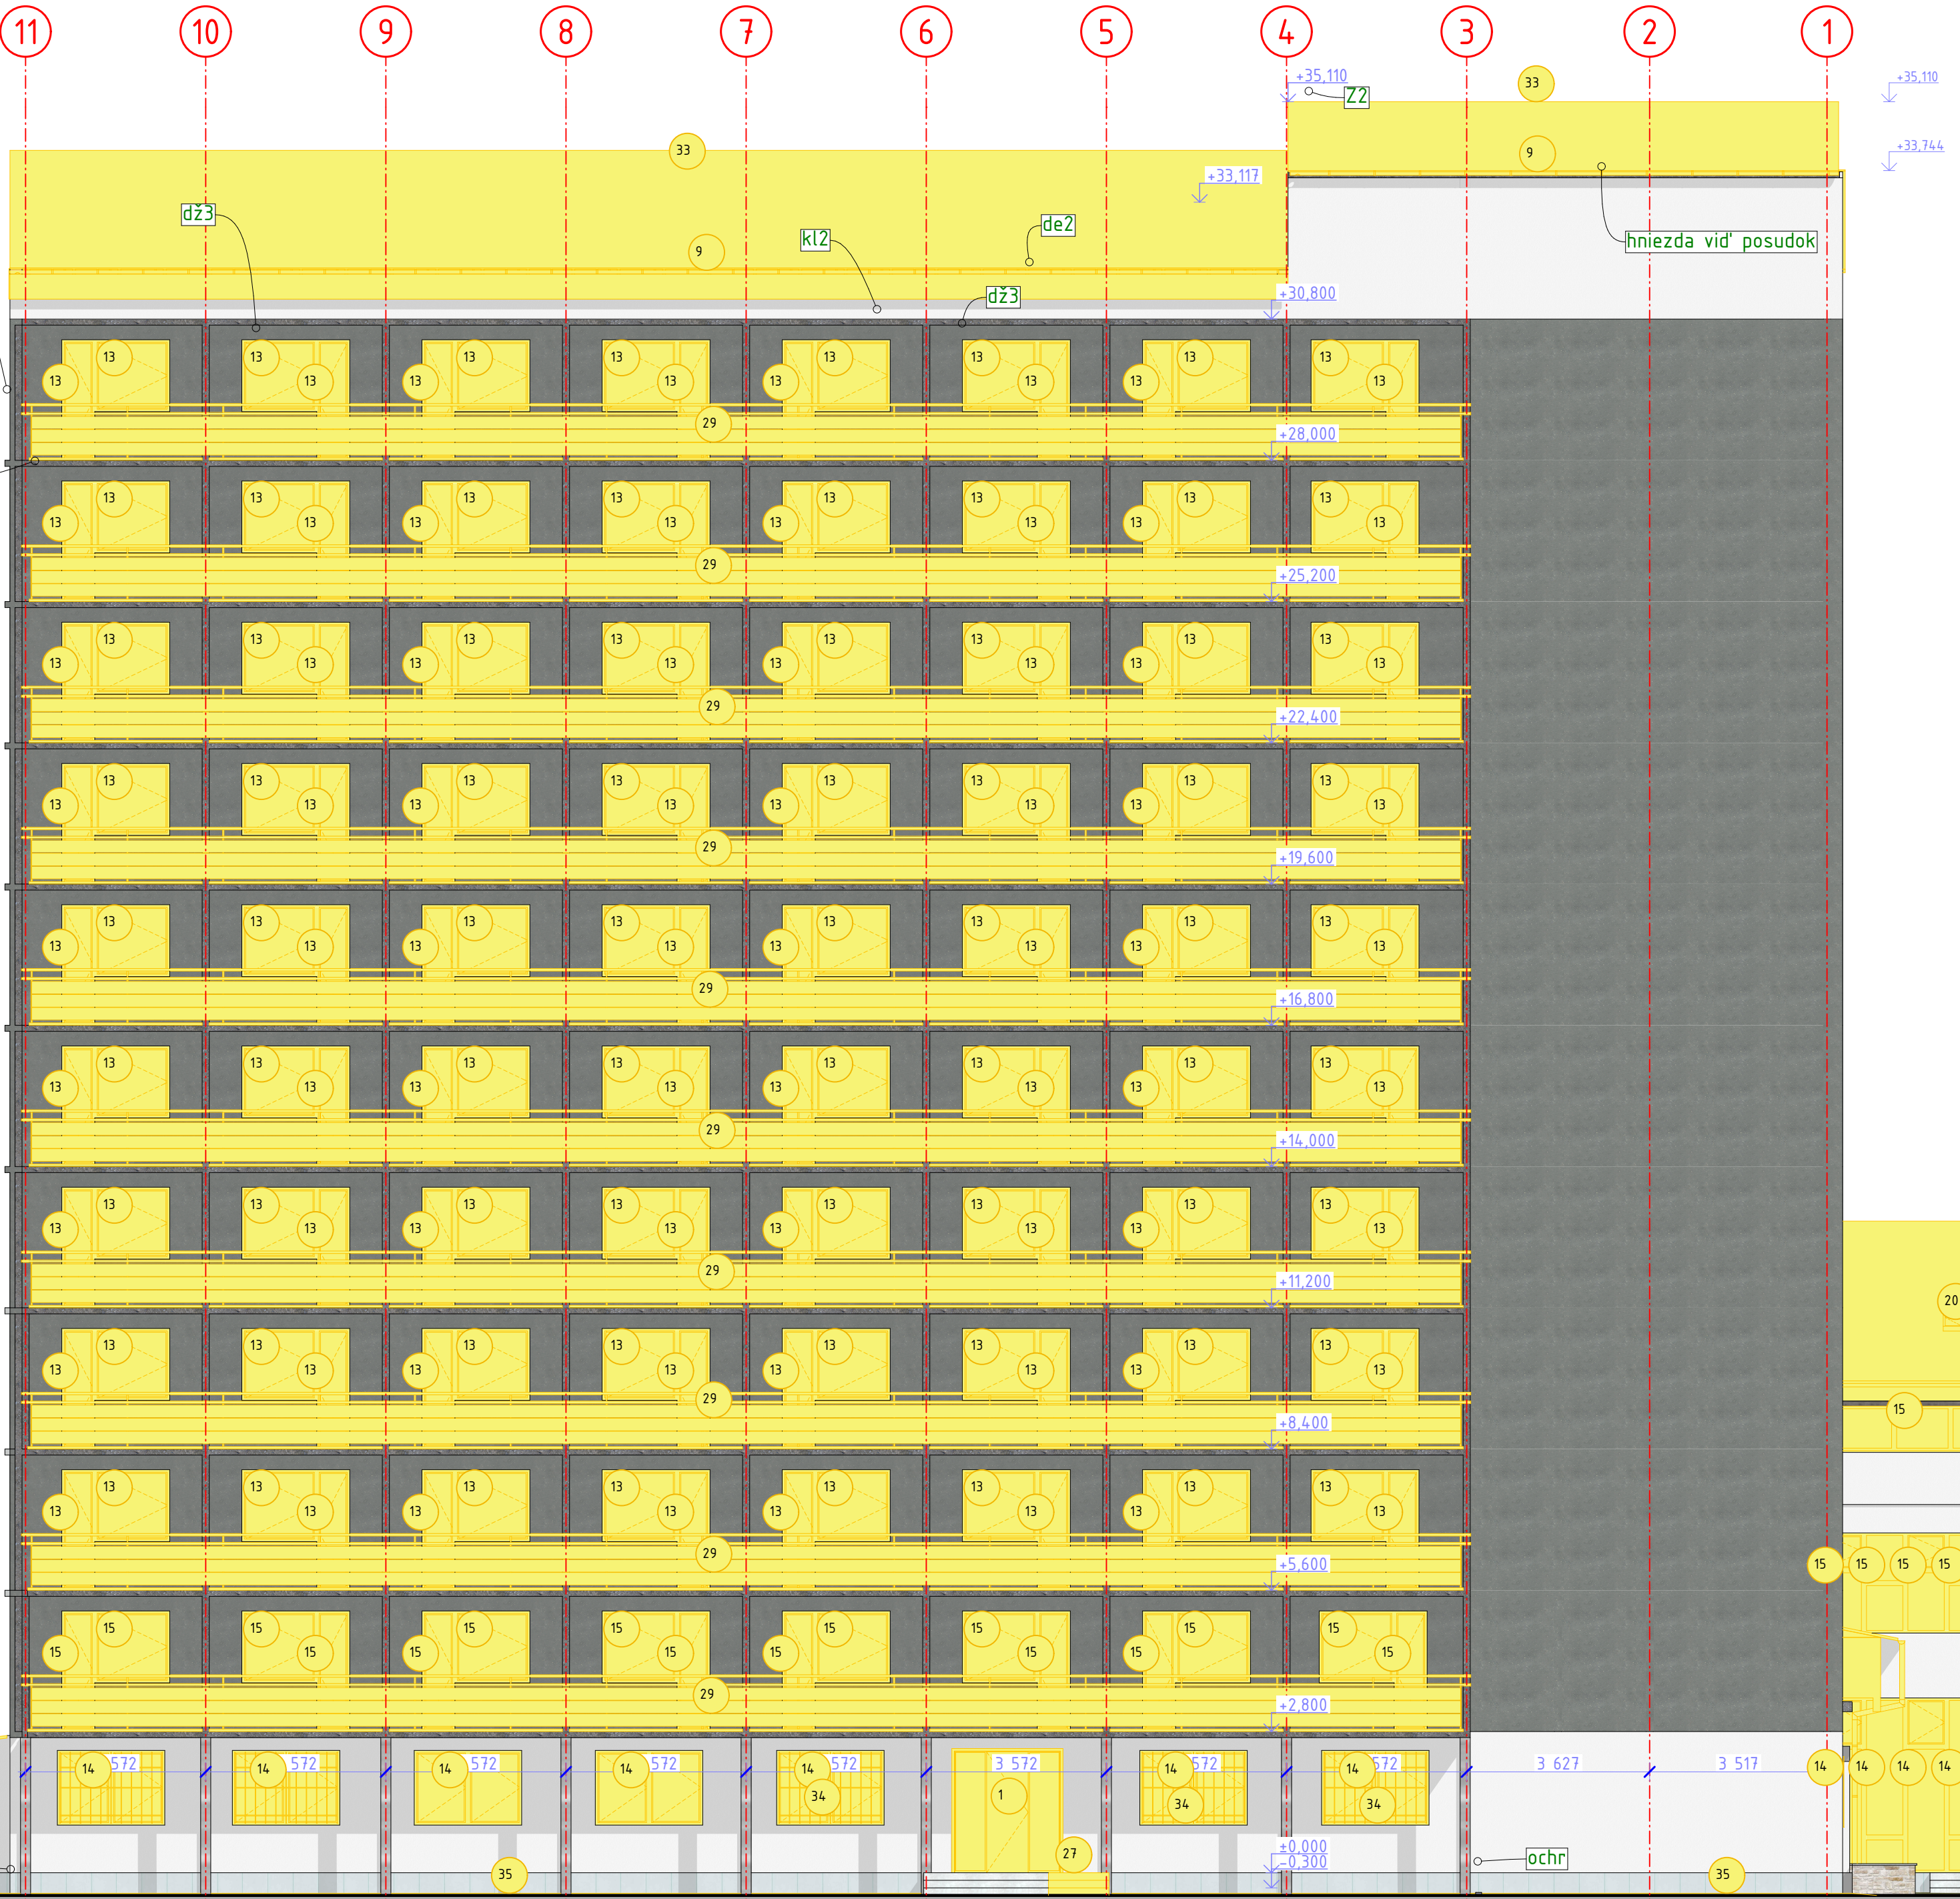

východný pohľad na SO 01

1:100



Zodpovedný projektant: Ing. arch. Pavol Škombár (SKA 1496 AA)	VYPRACOVALI: Ing. Daniel Kolesár, Ing. Dávid Fellegi, Ing. Marína Corbová	HP: Ing. Daniel Kolesár
NÁZOV STAVBY:	Rekonštrukcia internátu	
STAVEBNÍK:	Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baľu, Štefániková 39, , 059 21 Svit	
OKRES:	Poprad	OBEC: Svit
KAT. ÚZEMIE:	Svit	PARC. ČÍSL.: 12/7, 12/32, 12/39
OBSAH:	SO 01 pohľady - skutkový stav a búracie práce	

ČÍSLO ZÁKAZKY: 2024_10	ČASŤ: ss/bp skutkový stav + búracie práce
STUPEŇ PD:	DSPRS
DÁTUM:	14. 4. 2025
MIERKA:	1:100
ČÍSL. VYKR:	ss/bp.12

PSARCH
architektúra + poradenstvo